UNI-T®

UT300H Termometr bezdotykowy

OSTRZEŻENIA

1. Przed użyciem i po użyciu należy zachować czystość wewnętrznej komory czujnika i sondy
2. Proszę umieścić termometr w stabilnym otoczeniu temperaturowym
3. Nie zaczynaj mierzyć temperatury natychmiast po przejściu z bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperatury
4. Gdy mierzony obiekt pochodzi z miejsca, w którym występuje duża różnica mierzonej temperatury otoczenia, powinien on pozostawać przynajmniej w otoczeniu testowym przez ponad 5 minut
5. Staraj się nie mierzyć temperatury „na czole" w przypadku użycia suszarki do włosów, mokrej twarzy, pocenia się, stosowania kosmetyków itp. Nie mierz temperatury przez 30 minut po ćwiczeniach, prysznicu lub jedzeniu

UWAGI


1. Proszę utrzymywać wewnętrzną wnękę sondy czujnika w czystości, w przeciwnym razie wpłynie to na dokładność pomiaru
2. Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i upewnij się, że bateria została zainstalowana
3. Nie zanurzaj termometru w żadnej cieczy. Nie pozostawiaj go w środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze na długi czas
4. Nie rozbijaj, nie upuszczaj ani nie mieszaj z ostrymi przedmiotami. Nie rozbierać
5. Termometru nie należy używać w świetle słonecznym lub wodzie
6. Nie należy używać w otoczeniu silnych zakłóceń elektromagnetycznych
7. Przechowuj termometr poza zasięgiem dziecka
8. Zaleca się kilkakrotne ćwiczenie w celu zapoznania się z metodą pomiaru i starania się nie zmieniać ustawień fabrycznych
9. Pomiar nie zastępuje diagnozy lekarza
10. Podczas użytkowania nie jest wymagana specjalna konserwacja. W razie problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.
11. Zutylizuj odpady i pozostałości na koniec okresu użytkowania produktu zgodnie z lokalnymi przepisami

SPECYFIKACJA


Model	UT300H
Zakres mierzonej temperatury	32°C~42,9°C (89,6°F~109,2°F)
Precyzja	+/- 0,3°C (0,6°F)
Powtarzalność	0,3°C (0,6°F)
Rozdzielczość	0,1
Czas odpowiedzi	500ms
Optymalna odległość pomiaru	5-10cm
Alarm dźwiękowy	>37,2°C
Automatyczne wyłączanie	TAK
Opcje pomiaru °C / °F	TAK
Podświetlenie	TAK
Optymalne warunki pomiaru	15°C~30°C (59°F~86°F), <85% RH
Warunki przechowywania	-20°C~60°C (-4°F~140°F), <85% RH
Zasilanie	9V (6F22)


WYŚWIETLACZ LCD

	Stan baterii
	Podświetlenie
°F °C	Stopnie Celsiusza / Farenheita
	Alarm

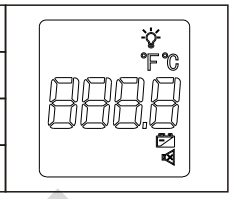

OPTYMALNA METODA POMIARU

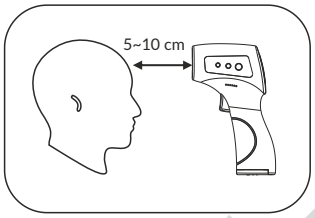

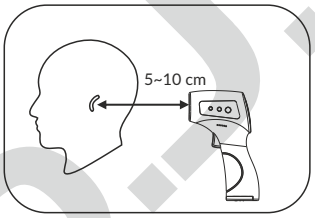

Wyceluj termometr w kierunku mierzonej powierzchni. Naciśnij spust, na ekranie wyświetli się aktualna wartość pomiaru, zwolnij spust aby zachować widoczny wynik. Termometr wyłączy się automatycznie jeżeli przez 8 sekund urządzenie pozostaje w stanie bezczynności.

USTAWIENIA

Naciśnięcie przycisku SET powoduje wejście w tryb ustawień (kolejne naciśnięcia powodują cykliczne przełączanie pomiędzy ustawieniami: C° / F° -> Ustawienie sygnalizowania dla limitów temperatury przy których ma się uruchamiać sygnał dźwiękowy -> Ustawienia włączenia/wyłączenia sygnału dźwiękowego). Aby zmienić wartości w wybranym trybie ustawień, należy posługiwać się przyciskami oznaczonymi strzałkami (góra / dół) np.: aby zmienić sposób pomiaru ze stopni Celsjusza na stopnie Farenheita należy przycisnąć przycisk SET a następnie przy pomocy przycisków oznaczonych strzałkami wybrać oczekiwany sposób pomiaru. W ten sam sposób dokonuje się zmian w pozostałych dostępnych ustawieniach

Project S.p.J.